

पूर्व मध्य रेल
संरक्षा बुलेटिन नं०-10/25(पुनरीक्षित)

कार्यालय
महाप्रबंधक/संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं० ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/10/25

दिनांक: 04.07.2025

विषय: दिनांक 24.06.25 को दक्षिण रेलवे के मदुरई मंडल में विरुदूनगर जं० बंची मनियाचयी जं० रेल खंड के कोविलपट्टी-कदम्बूर स्टेशनों के मध्य इंटरमीडियट ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी संख्या 16368 के आ जाने के कारण ब्लॉक नियम भंग होने की घटना के संबंध में ।

1. संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 24.06.2025 को मदुरई मंडल में कोविलपट्टी-कदम्बूर स्टेशनों के मध्य OFC केवल कट जाने के कारण गेट सिगनल खराब हो गया । चूंकि गेट सिगनल और इंटरमीडियट ब्लॉक सिगनल IBSS इंटरलॉक्ड थे, इस कारण IBSS सिगनल खतरा की स्थिति में था । तकरीबन 18.34 बजे कदम्बूर स्टेशन से लाइन विलयर मिलने के बाद गाड़ी संख्या 06322 कोविलपट्टी स्टेशन से प्रस्थान किया । सिगनल सं०-07 खतरा की अवस्था में होने के कारण चालक 18.42 बजे उक्त सिगनल पर रुका । चालक SPT (Signal Post Telephone) पर कोविलपट्टी स्टेशन से सम्पर्क नहीं कर पाया । TMR को सूचित करके 19.02 बजे 08 किमी/प्रतिघंटा की गति से प्रस्थान कर गया ।

इसी समय स्टेशन मास्टर/कोविलपट्टी द्वारा गाड़ी संख्या 16368 (बनारस-कन्याकुमारी एक्सप्रेस) को 19.32 बजे प्रस्थान करा दिया । परिणामतः, दो गाड़ियों एक ही ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर गयी जबकि सिगनल खराब था । गलती का पता चलते ही आकस्मिक संरक्षा उपाय के तहत OHE सप्लाइ काट दी गयी, जिस कारण एक बड़ी दुर्घटना से बचाव हो गया । इसके बाद गाड़ियों को नियंत्रित किया गया । IBS (Intermediate Block Signal) सिगनल 21.20 बजे ठीक हुआ ।

2. प्रक्रियागत विफलता:

दिनांक 24.06.2025 को हुई दुर्घटना के प्रारंभिक जाँच में यह पाया गया कि-

- (i) कोविलपट्टी स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी संख्या 06322 द्वारा कोविलपट्टी-कदम्बूर सेक्शन विलयर होना सुनिश्चित नहीं किया गया था ।
- (ii) कदम्बूर स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी संख्या 06322 का पूर्ण आगमन सुनिश्चित किए बिना दूसरी गाड़ी संख्या 16368 को लाइन विलयर प्रदान कर दिया गया था ।

3. नियमों का अनुपालन एवं बरती जानेवाली सावधानियों

- (i) सामान्य एवं सहायक नियम संख्या 3.75 IBS (Passing of Intermediate Block stop Signal at 'ON' position) का पालन करना ।
- (ii) सामान्य एवं सहायक नियम संख्या 3.42 (Condition for taking 'OFF' Intermediate Block Signal) का पालन करना ।

- (iii) पिछले स्टेशन द्वारा अगले स्टेशन से लाईन क्लीयर का गुप्तांक संख्या लेकर T/369(3b) प्राधिकार जारी किया जाएगा ।
- (iv) IBS सिगनल विफलता की स्थिति में IBS को 'SUSPEND' करके दोनों ब्लॉक खंड को एक ब्लॉक खंड मानकर गाड़ी का परिचालन किया जाएगा ।
- (v) अगले स्टेशन पर गाड़ी पहुँचने के बाद स्टेशन मास्टर द्वारा पूर्ण आगमन रजिस्टर (T/1410) में गाड़ी प्रबंधक से हस्ताक्षर लेना अनिवार्य है ।
- (vi) इस तरह की असामान्य स्थिति में गाड़ी का सुरक्षित परिचालन करने के लिए यातायात निरीक्षक/स्टेशन प्रबंधक प्रभावित सेक्शन/स्टेशन पर जल्द से जल्द पहुँचकर संबंधित नियमों का पालन कराते हुए गाड़ी का परिचालन कराएँगे और कार्यरत स्टेशन मास्टर को गाड़ी के सुरक्षित परिचालन में मदद करेंगे ।

उपरोक्त निर्देशों का सर्वसंबंधित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । मंडलों के संबंधित अधिकारीगण तथा पर्यवेक्षक नियमित तथा औचक निरीक्षण के समय इन निर्देशों का अनुपालन अवश्य देखें ।

(प्रभास राघव)

उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/यातायात

प्रतिलिपि:—

1. महाप्रबंधक के सचिव—महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ ।
2. अपर महाप्रबंधक, प्र० मु० परि० प्र०, प्र० मु० इंजी०, प्र० मु० वि० इंजी०, प्र० मु० सि० एवं दू० इंजी०, प्र० मु० या० इंजी० —को सादर सूचनार्थ ।
3. मु० या० यो० प्र०, मु० या० या० प्र०, मुख्य ट्रैक इंजी०, मु० सि० इंजी०, मु० वि० इंजी०, मु० वि० लो० इंजी०
4. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दीनदयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
5. वमसं० वमपरि० वमविई० (टीआरडी), वमविई० (परि०), वमसिदूई०, वमअभि० (सम०) धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
6. सभी सर्व संबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी ।